


ANENG® multifunciós szögmérő,

Használati Útmutató



I. Nyomógomb azonosítása:

1. "⏻" billentyű: bekapcsológomb, hosszú nyomású bekapcsolás vagy kikapcsolás (RN01, RN02), Hosszú nyomás a be- vagy kikapcsoláshoz, rövid nyomás a lézerszintű fény be- vagy kikapcsolásához (RN03).
2. "H 1%" billentyű: zár / lejtő billentyű, rövid nyomja meg az olvasást a lejtőre való átálláshoz, majd rövid nyomja meg a visszaállítást; hosszú nyomja meg az adatokat, majd hosszú nyomja meg a visszaállítást.
3. "ZERO" billentyű: rövid nyomja meg az olvasás relatív értékét a nullára való visszatéréshez, majd rövid nyomja meg a helyreállításhoz.
4. TYPE-C töltőport: Kérjük, használjon 5V TYPE-C töltőadaptert a töltéshez. (csak RN02, RN03)
5. Lámpaport: Lézer kimeneti port, ne sugározzon a szemre. (csak RN03)

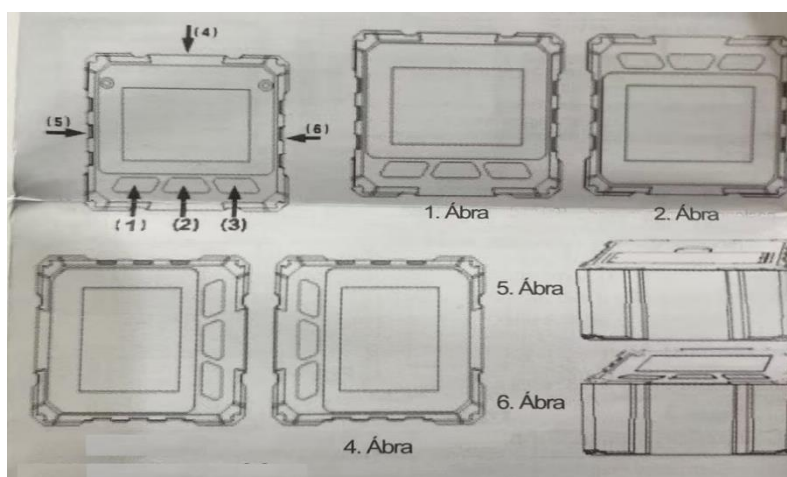

II. Kalibrálási utasítás

Különböző okok miatt (például a műszer hőmérsékletének drasztikus változása vagy becsapódása) változhat a műszer pontossága. Ekkor a műszert újra kell kalibrálni, hogy a műszer mérési pontossága és a mérési eredmények helyesek legyenek. A kalibrálási folyamat egyszerű, és csak körülbelül 2 percet vesz igénybe. Kérjük, emlékezzen a következőkre:

1. A kalibráláshoz használt felületnek nem kell teljesen szintűnek lennie, hanem a lehető legszintesebbnek kell lennie.
2. A kalibrálási folyamat során minden lépésnél a műszert a vizzintes síkon azonos pozícióba kell helyezni.
3. Ne károsítsa a műszer ramkörét. Ha a kalibrálási folyamat során működési hiba van, kérjük, távolítsa el az akkumulátort, és telepítse újra az akkumulátort, vagy nyomja meg hosszabb ideig a hekapcsológombot, majd a kikapcsolás után újra kalibrálja.

Figyelem: Az akkumulátor telepítésekor győződjön meg arról, hogy az akkumulátor polaritása.

A kalibrációs módszer a következő:

1. Hosszan nyomja meg az "ON" billentyt, hogy bekapcsolja. Helyezze a műszer tesztfelületét a kalibráláshoz használt síkra, hogy a műszer eleje feléd nézzen, az 1. ábrán látható módon. Ellenőrizze, hogy a műszer normál mérési módban van, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az "ON" gombot és a H/% gombot egyszerre. A képernyőn CAD1 látható. Ebben az időben 1 nem villog, és a műszer kalibrációs módban van.
2. Várja meg, amíg a képernyőn megjelenő CAD1-ben az 1-es villog (a hangjelző hangjelzést fog), majd forgassa el a műszert 180°-kal, a 2. ábrán látható módon. Nyomja meg a H/% billentyt, a képernyőn megjelenik a CAD2, és 2 nem villog ebben az időben.
3. Várja meg, amíg a képernyőn megjelenő CAD2-ben a 2 villog (a zümmögő hangjelzése), majd forgassa a műszert 90°-kal, a 3. ábrán látható módon. Nyomja meg a H 1% gombot, a képernyőn megjelenik a CAD3, és a 3 nem villog ebben az időben.
4. Várja meg, amíg a képernyőn megjelenő CAD3 3-as villog (a zümmögő hangjelzést fog), majd forgassa el a műszert 180°-kal, a 4. ábrán látható módon. Nyomja meg a H/% billentyt, a képernyőn megjelenik a CAD4, és 4 nem villog ebben az időben.
5. Várja meg, amíg a képernyőn megjelenő CAD4-ben 4 villog (a hangjelző hangjelzést fog adni), nyomja meg a H/% billentyt, a képernyőn megjelenik a CAD5, és 5 nem villog ebben az időben. Ezután gyorsan, 5 pislogás előtt helyezze vízszintesen a műszert a kalibráláshoz használt síkra, a kijelzővel lefelé nézve, az 5. ábrán látható módon. Ezt a lépést a sík szélére kell helyezni, és a gombot fel kell függeszteni, hogy a műszer lapos legyen.
6. Várja meg, amíg a képernyőn megjelenő CAD5-ös 5-ös villog (a zümmögő hangjelzést fog), majd forgassa el a műszert 180°-kal, hogy a kijelző felfelé nézzen, a 6. ábrán látható módon. Nyomja meg a H/% billentyt, a képernyőn megjelenik a CAD6, és a 6 nem villog ebben az időben.
7. Várjon 6-ig a képernyőn megjelenő CAD6-ban villog, nyomja meg a H/% gombot, és a képernyőn megjelenik a CAD. Körülbelül 3 másodperc várakozás után a műszer kalibrálása befejeződik, és belép a normál mérési módba. Ekkor a kalibrálás befejeződik.

III. Paraméterek és kezelési útmutató

Használat előtt kérjük, hogy ezt a műszert abszolút vagy viszonylag vízszintes platformra helyezze el, az 1. ábrán látható módon. Ha a numerikus eltérés nem nagy, akkor közvetlenül használhatja, vagy használat előtt megnyomhatja a "ZERO" gombot. Ha a numerikus eltérés meghaladja a tíz fokot, akkor a mérés és használat előtt a korábbi kalibrálási eljárásnak megfelelően ajánlott kalibrálni.

Használat esetén a műszert az 1. ábrán látható tartásba helyezze el a vizsgálandó platform síkján, és jelenítse meg a megfelelő balra és jobbra hajlást vagy lejtőt a képernyőn a platform felületének hajlása szerint.

Mérési funkció	Állásfoglalás	Pontosság
Hajlásszög	0,05°	± (0,5° + 5 karakter)
Tilt arány	0,05%	± (0,1% + 10 szó)

IV. Akkumulátor

Akkumulátor (RN01): AAA 1.5V x 2;

Töltő modellek (RNÓ2, RN03): Beépített 3,7V-os lítium akkumulátor.

A kézikönyv paramétereit előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A vállalat nem vállal felelősséget a felhasználói hiba okozta balesetekért vagy veszélyekért.