

HUBO®

HT59 Gázszivárgás Detektor

Használati Útmutató




Kérjük a használati útmutatót olvassa el figyelmesen,
majd őrizze meg későbbi használatra.

Óvakodjon a sérülésektől és óvja a termék állapotát:

- Használja a gázzivárgás detektort csak olyan azon mérésekre, melyek a termék paramétereiben meg vannak határozva.
- Amennyiben HT60 sérül, meghibásodik vagy helytelen értékeket mutat, ellenőriztesse és vizsgáltsa meg hozzá értő szakemberrel. Sose használjon hibás mérőműszert.
- Ne használja zárt helyiségben robbanékony gáz keverékek mérésére.
- Ne használja 80% RH-nál magasabb páratartalmú helyiségben.
- Ne tárolja a HT60-ast oldószerekkel és savakkal.

Műszer felépítése:

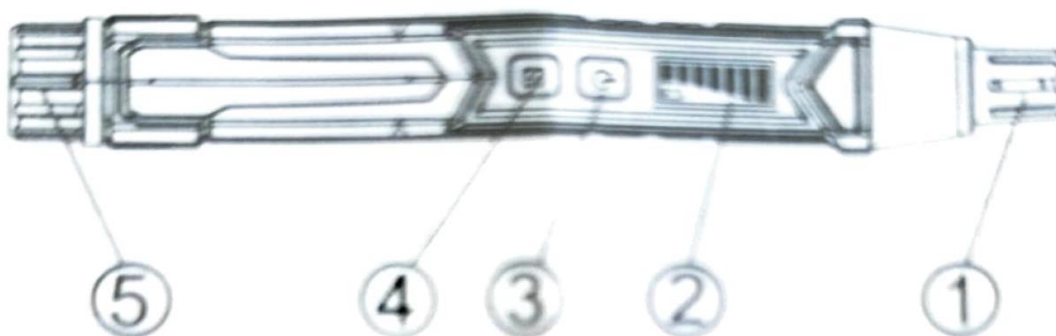

1. Szenzor fej (tartalmazza a gázérzékelőt)
2. LCD kijelző
3. Power gomb
4. Érzékenységet beállító gomb (' S ')
5. Elemtakaró lapka

Bekapcsolás:

1. Mindig tiszta levegőjű környezetben kapcsolja be
2. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 1 másodpercig. Sípoló hanggal bekapcsol.
3. Várjon amíg a műszer teljesen bekapcsol (30 másodpercig előmelegszik a szenzor. Amikor megfelelően előmelegedett egy 'di' sípoló hanggal jelzi.)
4. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelő-e a műszer működéséhez (0~50°C)
5. Ellenőrizze a műszeren, hogy a gáz koncentráció 20% LFL alatt van. Fontos az ellenőrzése, mert 20% LFL felett a gázok robbanás veszélyesek.
6. Ellenőrizze, hogy funkcionálisan helyesen van-e beállítva a mérőműszer. Az 'S' gombbal tudja beállítani a műszer érzékenységet. Helyes beállítás esetén a megfelelő gázkoncentrációs határoknál jelez (riaszt).

Kikapcsolás:

1. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 1 másodpercig.
2. Rövid sípoló hanggal kikapcsol.

Alacsony elemfeszültség:

- Az alacsony elemfeszültséget az LCD képernyő jelzi: 
- Ügyeljen rá, hogy az elemet mindig időben cserélje ki.

Automatikus kikapcsolás:

Amennyiben 5 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.

Érzékenység kiválasztása:

1. Nyomja meg az ' S ' gombot.
2. Az ' S ' gomb mögötti LED begyullad. A műszer átáll magas érzékenységre.
3. Nyomja meg ismét az ' S ' gombot.
4. Az ' S ' gomb mögötti LED kialszik. A műszer átáll alacsony érzékenységre.

Fontos megjegyezni! A mérőműszer alaphelyzetben magas érzékenységre áll.

HT59 gázszivárgás detektor használata:

1. Bekapcsolás után a szenzor fejét helyezze közel ahhoz a ponthoz, ahol gázszivárgás mértékét ellenőrizni.
2. A gáz koncentrációt a szenzoron LCD kijelzőjén látható mérőskála mutatja.
A mérőskála 1-7 fokozatú beosztással rendelkezik. Az LCD képernyő háttérvilágítása alaphelyzetben zöld színű, de magas gázkoncentráció esetén pirosra vált. A sípoló hang is egyre sűrűbb, ha magas a koncentráció.
3. A gázszivárgás ellenőrzése után kapcsolja ki a mérőműszert.

Karbantartás és tisztítás:

- Amennyiben a szenzor feje piszkos:

Egy száraz puha szövettel törölje le

Óvakodjon, hogy a szenzor tisztításához nedves ruhát vagy tisztítószeret ne használjon!

- A mérőműszer burkolatát nedves szappanos ruhával nyugodtan tisztíthatja.

Óvakodjon, hogy burkolat tisztán tartásához ne használjon erős tisztítószeret!

- Javasoljuk, hogy évente egyszer egy szakértő szervizzel ellenőriztesse le a műszer megfelelő működését. Ezzel biztosítva a pontos méréseket.